

Black Screen bei CAB 920

Es kommt vor, dass der PC vom Messgerät nicht mehr Aufstartet. Einerseits kann die Batterie leer sein, weshalb das DOS kein Starten mehr zulässt oder der PC hat eine Spannungsspitze erhalten. Meistens genügt es den PC einfach zu Resetten.

Schauen Sie ob das Messgerät überhaupt Spannung bekommt und ob alles andere LED's von der SPS oder dem Messmodul leuchten. Falls dies der Fall ist, schauen Sie ob der PC in Störung ist. Dies sieht man an der LED'S am PC selbst. Unten ist beschrieben wo Sie diese LED's finden. Drücken Sie zuerst den Reset und schauen Sie ob der PC wieder startet (1 Minute) falls dies nicht der fall ist, Probieren Sie es mit dem Powerknopf ebenfalls.

Kommen der Back Screen wieder, denken Sie über einen Austausch des PC's nach!

PPC700

Lösen sie die vier Muttern des Front-PC's, lassen Sie dabei die Maschine eingeschaltet




Die Anzeige Power müsste rot leuchten. Mit einem Kugelschreibe den Reset-Taste betätigen. Fall keine Reaktion Power-Taste betätigen. Das Messgerät sollte wieder aufstarten.



PPC800

Bei diesem Typ sind die Schalter und LED's oben auf dem Messgerät.

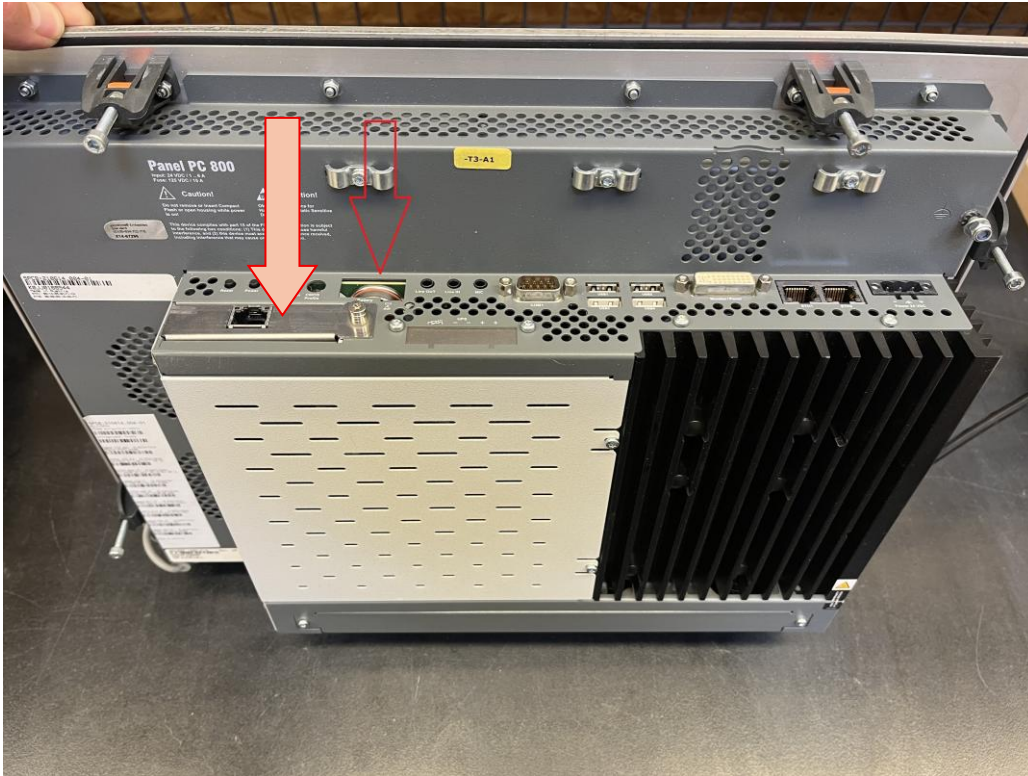

PPC900

Bei diesem Typ sind die Schalter und LED's seitlich neben der Batterie vertieft. Zum drücken einen Kugelschreiber verwenden.

